



# Mecánica/Metal-Mecánica

# Prácticas (Maquinado)

(Control Numérico Mazak Integrex 30)

Práctica No.:						
Nombre de la Práctica: Programación Mazatrol T-Plus						
Cuatrimestre:	Grupo:	Fecha:				
Unidad de Aprendiz	aje: <u>III.</u>					
Tema: Programación de control numérico.						
<del></del>						


## I Objetivo:

Que el alumno conozca y aprenda la Programación "Mazatrol"; y a operar una máquina CNC. Así como las medidas de seguridad involucradas en la preparación de la misma.

#### II Antecedentes Teóricos:

#### Sistema de coordenadas del cnc.


Para ser capaces de representar "piezas 3-D" necesitamos un sistemas de coordenadas con tres ejes . Los ejes de coordenadas se nombran por la "regla de la mano derecha".

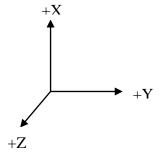

En general el origen de los tres vértices se conoce como origen del programa ó cero pieza. En donde los movimientos de la máquina en el eje Z, son conocidos como movimientos longitudinales ; los movimientos en el eje X, son conocidos como movimientos transversales y ; los movimientos en el eje Y, son conocidos como movimientos transversales secundarios. Ejemplo de Programación.

PNo. MODE CPT-X CPT-Z RV R-FEED R-DEP R-TOOL F-TOOL **BAR OUT** 1.5 0 980 0.04 6V 1610 0.007 6V Información Tecnológica SEQ SHP S-CNR SPT-X SPT-Z FPT-X FPT-Z F-CNR/\$ RADIUS/ **ROUGH** 0.4103 0.5267 0.3033

## Diagrama de secuencia de operación

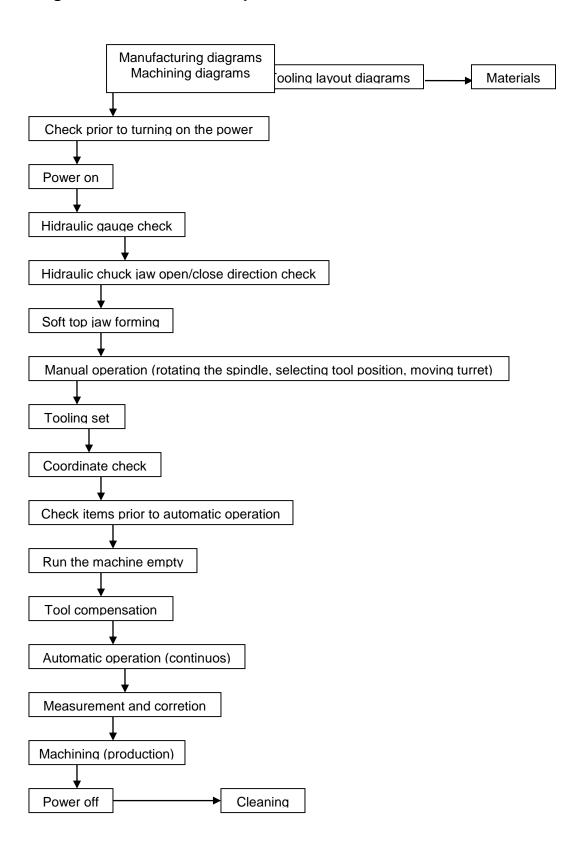

#### III Material Utilizado:

- Lápiz, hojas blancas carta, diccionario de inglés-español y computadora.
- ➤ Barra redonda Ø3". Acero comercial SAE 1018.

### IV Herramientas, accesorios y equipo de seguridad utilizado:

- Porta herramienta para torno derecho (2 piezas).
- Porta herramienta para torno izquierdo (2 piezas).
- Barra porta inserto e inserto de cilindrar (2 piezas).
- Barra porta inserto e inserto de ranurar (1 pieza).
- Barra porta inserto e inserto de cuerda (1 pieza).

## V Desarrollo:

- Trabaje con seguridad, orden y limpieza.
- Prenda el interruptor de la Máquina y encienda el panel de programación-operación.
- > Una vez encendida, localice el sub-menu PROGRAM MAZATROL del menu principal PROGRAM.
- Genere un nuevo programa y realice el programa de la pieza en cuestión.
- Guarde dicho programa con una identificación.
- Localice el menú SET UP y ponga a punto la máquina.
- Realice la simulación del maquinado de la pieza y corra la máquina en vacío.
- Realice los ajustes necesarios.
- Coloque una barra de diámetro Ø3" acero comercial SAE 1018 y proceda a maquinar.
- Limpie la máquina y apague el panel de control-operación. Coloque el interruptor de la máquina en apagado.

VI Anexos: (Diagramas, dibujos, fórmulas, ayuda visual, etc.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL CARRERA: MECÁNICA

**UBICACIÓN: MAQUINADO** 

MÁQUINA: CENTRO DE CONTROL NUMÉRICO CON CABEZAL FRESADOR MAZAK INTEGREX 30

ASIGNATURA: MANUFACTURA II

PROGRAMACIÓN Y MANUFACTURA DE PIEZAS DE AJEDREZ

PROGRAMA: ALFIL

PNo.	MAT	OD-MAX	ID-MIN	LENGTH	RPM	FIN-X	FIN-Z	WORK FACE
0	MADERA	1.5	0	3	2000	.005	.01	0.01
<u> </u>		<b>A</b> 7 : -	NOE DT				05.5	TO 0:
PNo.	MODE		NGE-PT				GEAR	TOOL
10	MNP		1		- 1		1	9V
SEQ	G	DATA-1	DATA-2	DATA-3	RADIUS/VAR.	RPM FEEDI	RATE M OFS	
1	0	Х 3	Z 2		•			
2	0	X -2.2	Z 0		•			0
3								
4	0	Z 1	X 1		•			
PNo.	MODE		RV	FV	R-FEED	R-DEP	R-TOOL	F-TOOL
20	EDG FCE		980	1610	0.007	0.04	9V	9V
SEQ		SPT-X	SPT-Z	FPT-X	FPT-Z			ROUGH
1		1.5	0.01	0	0			<b>***</b> 9
PNo.	MODE	# CPT-X	CPT-Z	RV	FV R-FEED	R-DEP	R-TOOL	F-TOOL
30	BAR OUT	0 1.5	0	980	1610 0.007	0.04	6V	6V
SEQ	SHP S-CNR	SPT-X	SPT-Z	FPT-X	FPT-Z	F-CNR/\$	RADIUS/ ♥	ROUGH
1	-	0	0	0.1557	0.0905	, ,	0.0787	<b>****</b> 9
2	TPR	0.1557	0.0905	0.4387	0.19			<b>****</b> 9
3	-	0.4387	0.1876	0.5643	0.5883		0.313	<b>****</b> 9
4	TPR	0.5643	0.5883	0.3745	0.7858			<b>****</b> 9
5	_	0.3745	0.7858	0.4029	0.8781		0.0472	<b>****</b> 9
6	-	0.4029	0.8781	0.4414	0.9685		0.0472	<b>****</b> 9
7	_	0.4414	0.9685	0.5359	1,016		0.0472	<b>****</b> 9
8	-	0.5359	1,016	0.5359	1,110		0.0473	<b>****</b> 9
9	TPR	0.4575	1,110	0.6871	1,910			<b>****</b> 9
10	-	0.7165	1,910	0.7305	2,004		0.0472	<b>****</b> 9
11	₹	0.7305	2,004	0.7004	2,147		0.0787	<b>****</b> 9
12	TPR	0.7004	2,147	1,203	2,323			<b>****</b> 9
13	_	1,203	2,323	1,219	2,456		0.0787	<b>****</b> 9
14	₹	1,219	2,456	1,248	2,532		0.0394	<b>****</b> 9
15	-	1,248	2,532	1,248	2,626		0.0473	<b>****</b> 9
16	LIN	<b>♦</b>	<b>♦</b>	1,248	2.74		<b>♦</b>	<b>****</b> 9
PNo.	MODE	СНА	NGE-PT				GEAR	TOOL
40	MMP	1					1	12V
SEQ	G	DATA-1	DATA-2	DATA-3	RAD	IUS RPM	FEEDRATE M	OFS
1	0	C 90	Z -0.1209	X 0.7	<b>•</b>			
2	0	Y 0.3069			<b>•</b>			
3	1	X 0.3			•			

Hoja 1 de 2

REALIZÓ APROBÓ

TSU. VICTORIANO BRAVO R. MT

MTRO. GILDARDO GARCÍA A.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL CARRERA: MECÁNICA

**UBICACIÓN: MAQUINADO** 

MÁQUINA: CENTRO DE CONTROL NUMÉRICO CON CABEZAL FRESADOR MAZAK INTEGREX 30

ASIGNATURA: MANUFACTURA II

PROGRAMACIÓN Y MANUFACTURA DE PIEZAS DE AJEDREZ

PROGRAMA: ALFIL


PNo.	MAT	OD-MAX	ID-MIN	LENGTH	RPM	FIN-X	FIN-Z	WORK FACE
0	MADERA	1.5	0	3	2000	.005	.01	0.01
<u> </u>		<b>A</b> 7 : -	NOE DT				05.5	TO 0:
PNo.	MODE		NGE-PT				GEAR	TOOL
10	MNP		1		- 1		1	9V
SEQ	G	DATA-1	DATA-2	DATA-3	RADIUS/VAR.	RPM FEEDI	RATE M OFS	
1	0	Х 3	Z 2		•			
2	0	X -2.2	Z 0		•			0
3								
4	0	Z 1	X 1		•			
PNo.	MODE		RV	FV	R-FEED	R-DEP	R-TOOL	F-TOOL
20	EDG FCE		980	1610	0.007	0.04	9V	9V
SEQ		SPT-X	SPT-Z	FPT-X	FPT-Z			ROUGH
1		1.5	0.01	0	0			<b>***</b> 9
PNo.	MODE	# CPT-X	CPT-Z	RV	FV R-FEED	R-DEP	R-TOOL	F-TOOL
30	BAR OUT	0 1.5	0	980	1610 0.007	0.04	6V	6V
SEQ	SHP S-CNR	SPT-X	SPT-Z	FPT-X	FPT-Z	F-CNR/\$	RADIUS/ ♥	ROUGH
1	-	0	0	0.1557	0.0905	, ,	0.0787	<b>****</b> 9
2	TPR	0.1557	0.0905	0.4387	0.19			<b>****</b> 9
3	-	0.4387	0.1876	0.5643	0.5883		0.313	<b>****</b> 9
4	TPR	0.5643	0.5883	0.3745	0.7858			<b>****</b> 9
5	_	0.3745	0.7858	0.4029	0.8781		0.0472	<b>****</b> 9
6	-	0.4029	0.8781	0.4414	0.9685		0.0472	<b>****</b> 9
7	_	0.4414	0.9685	0.5359	1,016		0.0472	<b>****</b> 9
8	_	0.5359	1,016	0.5359	1,110		0.0473	<b>****</b> 9
9	TPR	0.4575	1,110	0.6871	1,910			<b>****</b> 9
10	-	0.7165	1,910	0.7305	2,004		0.0472	<b>****</b> 9
11	₹	0.7305	2,004	0.7004	2,147		0.0787	<b>****</b> 9
12	TPR	0.7004	2,147	1,203	2,323			<b>****</b> 9
13	_	1,203	2,323	1,219	2,456		0.0787	<b>****</b> 9
14	₹	1,219	2,456	1,248	2,532		0.0394	<b>****</b> 9
15	-	1,248	2,532	1,248	2,626		0.0473	<b>****</b> 9
16	LIN	<b>♦</b>	<b>♦</b>	1,248	2.74		<b>♦</b>	<b>****</b> 9
PNo.	MODE	СНА	NGE-PT				GEAR	TOOL
40	MMP	1					1	12V
SEQ	G	DATA-1	DATA-2	DATA-3	RAD	IUS RPM	FEEDRATE M	OFS
1	0	C 90	Z -0.1209	X 0.7	<b>•</b>			
2	0	Y 0.3069			<b>•</b>			
3	1	X 0.3			•			


Hoja 1 de 2


REALIZÓ APROBÓ


TSU. VICTORIANO BRAVO R. MT


MTRO. GILDARDO GARCÍA A.

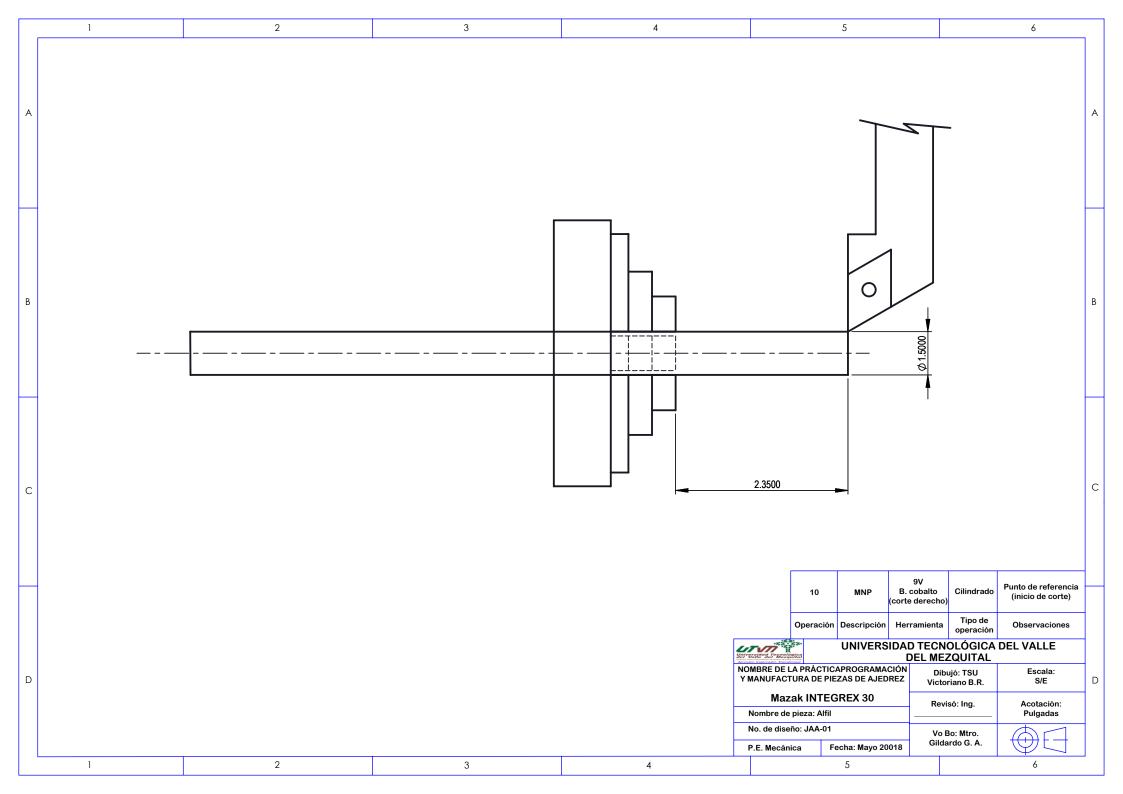

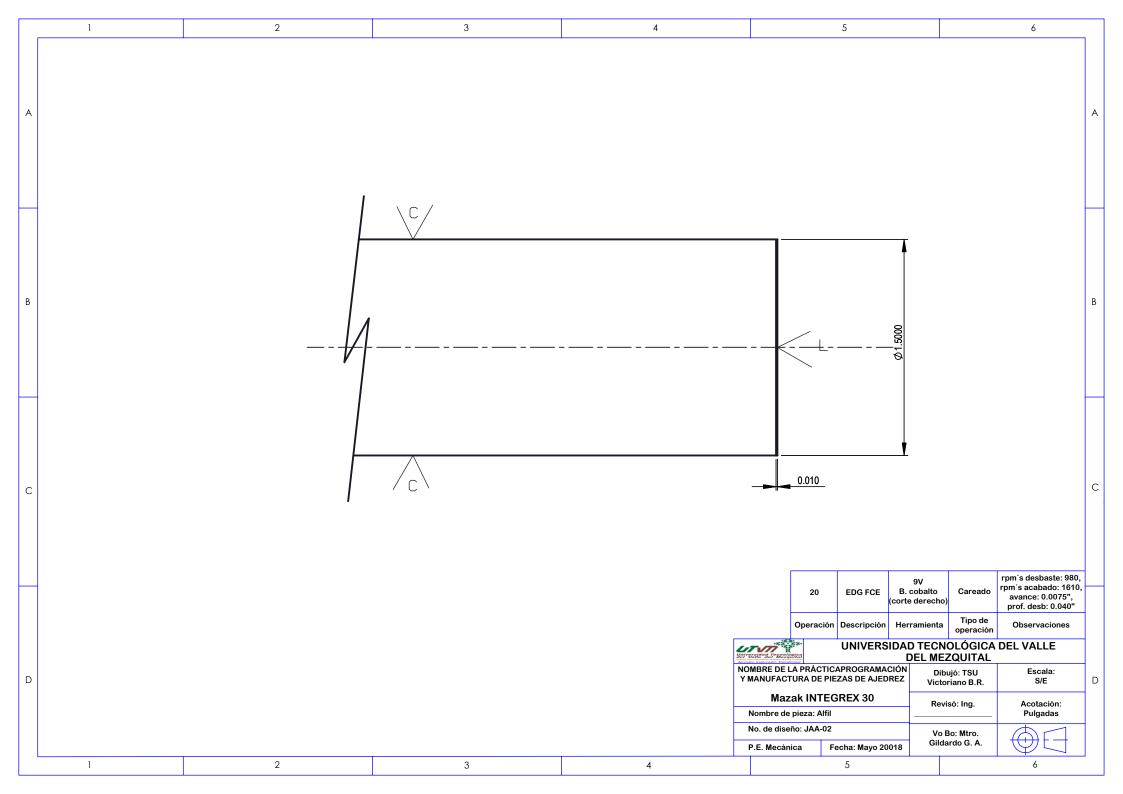

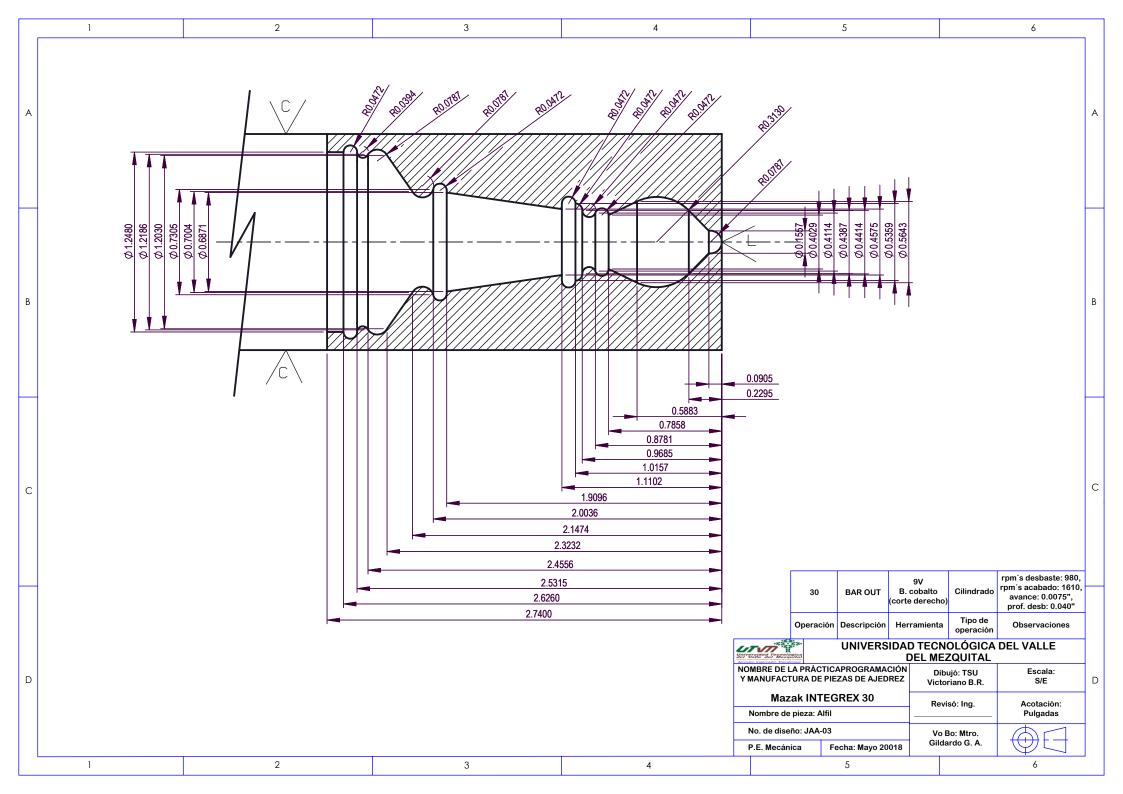

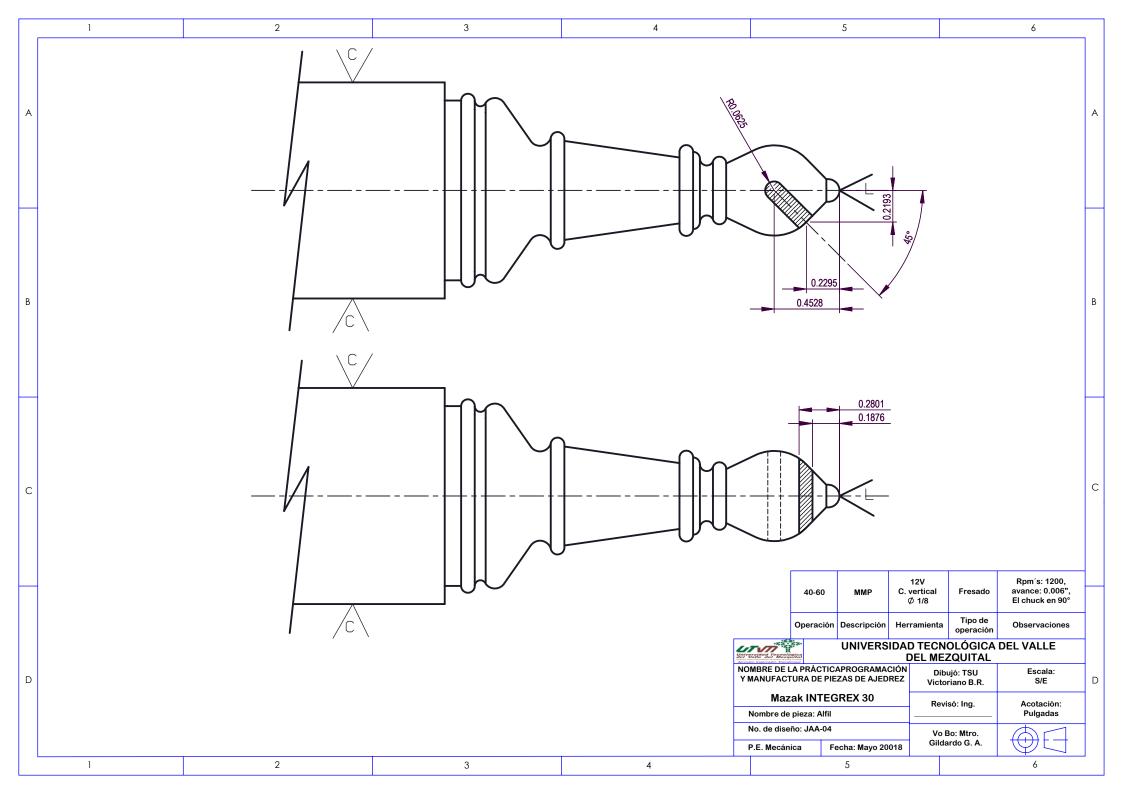

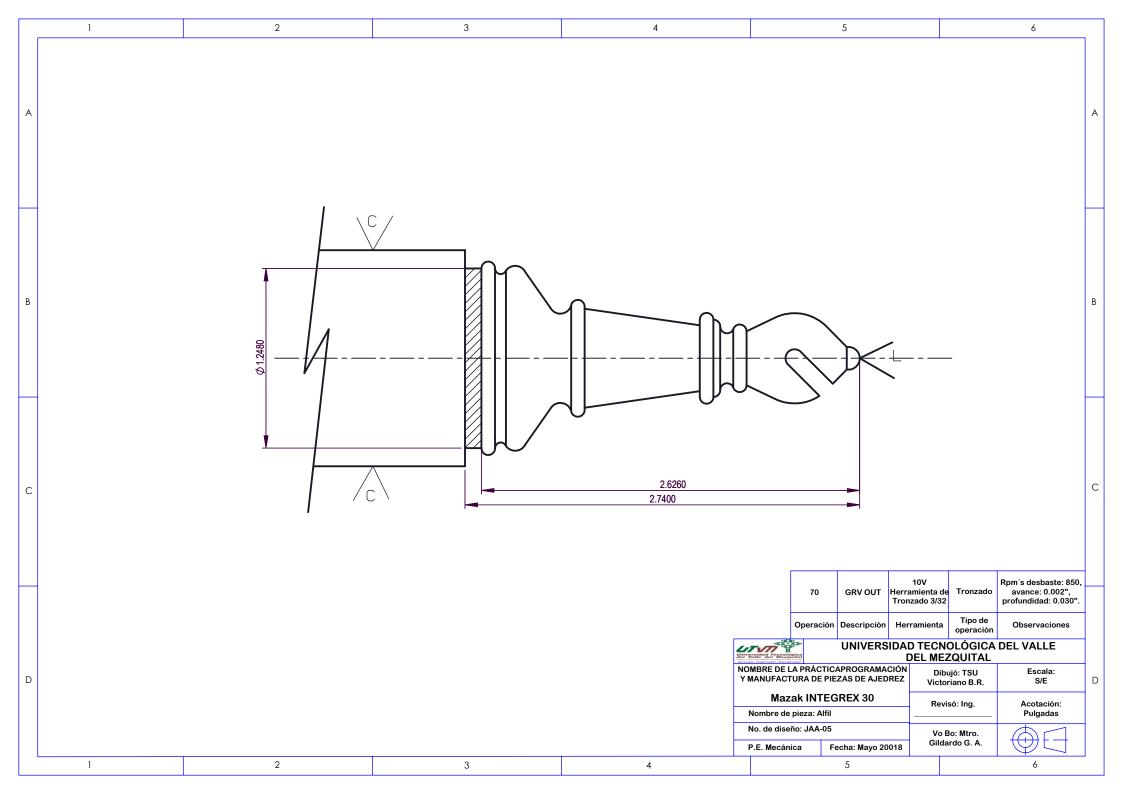

ļ	<ol> <li>Mencione algunas medidas de seguridad que se deben llevarse acabo.</li> <li>OBSERVACIONES</li> </ol>						
VIII.	VIII BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:						
IX	CONCLUSIONES:						
	ELABORÓ/FECHA	REVISÓ/FECHA	AUTORIZÓ/FECHA				
	LE BOROJI LOIDA	NEVISO/TECTIA	AGTORIZO/TECHA				
	VERSIÓN/FECHA	HOJA DE	CLAVE				